
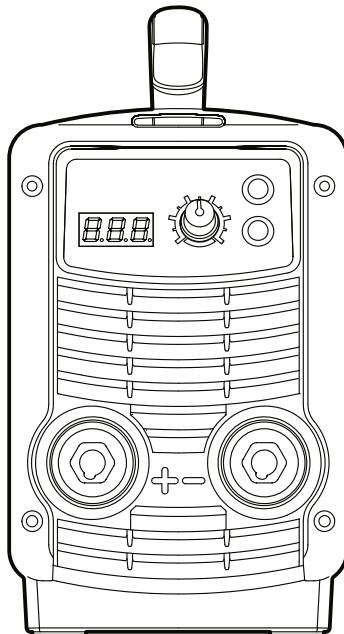


Инверторный
выпрямитель
для дуговой сварки

NEON

ВД-161, ВД-181
ВД-201

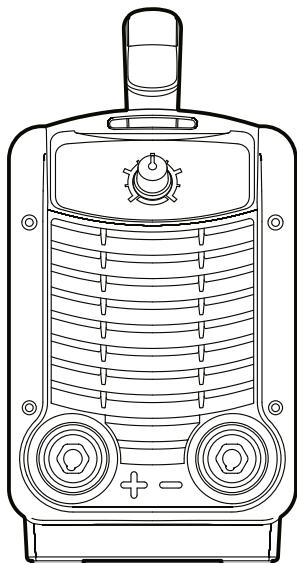

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ei Электроинтел
www.ei-neon.ru

EAC

ЭИ.100.008 РЭ (1609-269)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NEON ВД-161
 ВД-181
 ВД-201

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 НАЗНАЧЕНИЕ	4
2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
4 КОМПЛЕКТНОСТЬ	7
5 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА	7
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	7
7 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	8
8 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ	15
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	15
10 УТИЛИЗАЦИЯ	16
11 РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ	16
12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18
13 ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЕ	19
14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	20
15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ	20
16 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	21

Перед началом эксплуатации выпрямителя инверторного для дуговой сварки (далее выпрямитель) ВД-161, ВД-181, ВД-201 необходимо ознакомиться с данным техническим описанием и требованиями по технике безопасности при проведении сварочных работ.

Выпрямитель ВД-161, ВД-181, ВД-201 соответствует ТУ 3441-009-78723165-2015 и требованиям ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012, ГОСТ 13821-77, ГОСТ 12.2.007.8-75.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое описание предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с техническими характеристиками, устройством и принципом работы выпрямителя.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

- Выпрямитель предназначен для ручной дуговой сварки металлов штучными электродами любых типов и марок (MMA-сварка).
- Выпрямитель предназначен для эксплуатации в помещениях с вентиляцией и на открытом воздухе под навесом при отсутствии атмосферных осадков (соответствует категории размещений – 2) и температуре от -40 °С до +40 °С. Выпрямитель допускается к эксплуатации непосредственно на стенах предприятий, фундаментах и т.п. при внешних источниках вибрации с частотой не выше 35 Гц; на строительно-дорожных машинах (группа условий эксплуатации – М1). Выпрямитель разрешается эксплуатировать при содержании в атмосфере сернистого газа до 250 мг/(м² × сут), хлоридов – менее 0,3 мг/(м² × сут) (тип атмосферы – II). Хранение выпрямителя должно осуществляться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (условия хранения – 2).
- Выпрямитель обеспечивает устойчивую работу при питании, как от сети промышленной частоты, так и от автономной электростанции, мощность которой в 1,5 раза больше мощности выпрямителя (для ВД-161 не менее 7,2 кВт, для ВД-181 не менее 8,3 кВт, для ВД-201 не менее 9,6 кВт).
- Выпрямитель обладает превосходными сварочными свойствами, обеспечивает стабильный ток сварочной дуги, плавную регулировку, не создает отрицательных воздействий на сеть при сварке.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- По требованиям защиты от поражений электрическим током выпрямитель соответствует **классу 01** (заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением специального провода к контуру заземления или непосредственным механическим контактом электрооборудования и контура заземления. Место присоединения контура заземления обозначается символом \oplus).
- По требованиям безопасности конструкция выпрямителя соответствует степени защиты **IP 23S** (защита от проникновения твердых предметов диаметром $\geq 12,5$ мм и каплепадения с nominalным углом 60° при неработающем выпрямителе), а зажимов сварочной цепи –

IP11 (защита от проникновения твердых предметов диаметром ≥ 50 мм и вертикального каплепадения).

- Все электросварочные работы должны проводится в соответствии с **ГОСТ 12.3.003-86.** Работы электросварочные. Требования безопасности.
- При работе с выпрямителем необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ, ПТЭ).
- Корпус выпрямителя должен быть заземлен внешним проводником (по классу 01).
- Выходной зажим выпрямителя идущий к свариваемому изделию (обратный провод) должен быть заземлен.
- Запрещается работа выпрямителя со снятой крышкой корпуса.
- Запрещается работа выпрямителя с поврежденным вентилятором или закрытыми отверстиями для охлаждения.
- Запрещается применять провода с поврежденной электрической изоляцией, наращивать сварочные провода, перемещать выпрямитель, не отключив его от сети.
- Запрещается использование выпрямителя не по назначению.
- Запрещается работа выпрямителя при наличии внешних осадков без дополнительной защиты.
- Запрещается дуговая сварка сосудов, находящихся под давлением.
- Запрещается производить ремонтные работы выпрямителя под напряжением.
- При проведении сварки необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности: временные места проведения сварочных работ должны быть очищены от горючих материалов и легковоспламеняющихся жидкостей; место проведения сварочных работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения; после окончания сварочных работ необходимо тщательно осмотреть место их проведения для исключения возможности возникновения пожара.
- При сварке необходима защита: глаз и открытых участков тела от электрической дуги; от разбрзгивания расплавленного металла и шлака; от выделяющихся при сварке газов; от пожара.
- Обязательно применение сварочной маски, спецодежды и обуви.
- Стационарные посты сварки должны быть оборудованы местными отсосами.
- При ручной сварке штучными электродами следует использовать переносные малогабаритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями.
- Перед сваркой сосудов, в которых находились горючие жидкости и вредные вещества, должна быть произведена их очистка, промывка, просушка, проветривание и проверка отсутствия опасной концентрации вредных веществ.
- При сварке материалов, обладающих высокой отражающей способностью, для защиты электросварщиков и работающих рядом от отраженного оптического излучения следует экранировать сварочную дугу встроенными или переносными экранами и по возможности экранировать поверхности свариваемых изделий.

- Напряжение сварочной цепи является опасным для человека, поэтому не допускается прикосновение к токоведущим частям без средств защиты.
- В качестве сварочного кабеля необходимо использовать медный кабель с резиновой изоляцией. Использование кабелей или проводов с изоляцией из полимерных материалов, распространяющих горение, не допускается.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ВД-161	ВД-181	ВД-201
<i>Продолжительность нагрузки</i>			
ПН при макс. сварочном токе*	60%	60 %	60 %
Ограничение ПН (защита от перегрева)	есть		
<i>Питающая сеть</i>			
Напряжение (U) / Количество фаз	(160...250) В / 1L+N		
Частота	50–60 Гц		
Макс. потребляемый ток	≤25А	≤29А	≤33А
Макс. потребляемая мощность	≤4,8 кВт	≤5,5 кВт	≤6,4 кВт
КПД/Коэффи. мощности (при макс. токе)	0,88 / 0,86		
Устройство защиты	автоматический выключатель		
<i>Сварочная цепь (при напряжении питающей сети 220 В ± 10 %)</i>			
Напряжение холостого хода	≤70 В	≤70 В	≤70 В
Мин./Макс. сварочный ток	25 / 160 А	30 / 180 А	30 / 200 А
Диапазон рабочего напряжения	18–29 В	18–29 В	18–29 В
Контроль выходных параметров	нет	нет	ток, напряж-е
<i>Характеристики безопасности</i>			
Диапазон рабочих температур	– 40 °C...+ 40 °C		
Класс защиты	01		
Степень защиты	IP 23S		
<i>Конструктивные параметры</i>			
Габаритные размеры (ВxШxГ)	170x120x320 мм	287x150x351 мм	324x174x390 мм
Габаритные размеры упаковки (ВxШxГ)	318x160x392 мм	318x160x392 мм	378x260x498 мм
Масса нетто	≤ 4,3 кг	≤6,4 кг	≤8,2 кг
Масса брутто	≤ 7 кг	≤8,9 кг	≤11,2 кг

*- при температуре окружающего воздуха +40 °C

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Выпрямитель инверторный «NEON» ВД	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.
Комплект сварочных проводов*	1 шт.
Ремень для переноски	1 шт.
Пряжка	2 шт.

* Комплект сварочных проводов включает следующие позиции:

Комплектующие	ВД-161	ВД-181	ВД-201	кол-во
Вилка кабельная TSB 10-25	✓	✓	—	2 шт.
Вилка кабельная TSB 35-50	—	—	✓	2 шт.
Кабель КГ 1x10 (2,5м)	✓	—	—	2 шт.
Кабель КГ 1x16 (2,5м)	—	✓	✓	2 шт.
Электрододержатель	✓	✓	✓	1 шт.
Зажим для заземления	✓	✓	✓	1 шт.

5 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

Каждый выпрямитель упаковывается в картонную коробку. На корпус выпрямителя прикрепляется этикетка со следующими обозначениями: наименование или знак изготовителя, наименование и тип прибора, технические характеристики, заводской номер, дата выпуска.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортирование упакованных выпрямителей должно производиться в закрытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, а также автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега) при температуре окружающего воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$. При транспортировке и погрузке выпрямители должны оберегаться от ударов и воздействия влаги.

На складах приборы должны храниться в транспортной таре в положении, указанном на таре. Хранение в индивидуальной упаковке осуществляется на стеллажах или деревянном сухом полу. Помещение для хранения должно быть сухим, вентилируемым, с влажностью воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

7 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

7.1 Общее описание и принцип работы


Выпрямитель представляет собой малогабаритную переносную установку для ручной электродуговой сварки постоянным током. Небольшие габариты и вес достигаются за счет преобразования электрической энергии на высокой частоте с помощью квазирезонансного инвертора, выполненного на IGBT транзисторах. Регулирование выходных параметров обеспечивает частотный способ управления инвертором, позволяющий значительно снизить пульсации сварочного тока. Применение TRENCHSTOP™ IGBT технологии и квазирезонансного инвертора позволяет увеличить КПД, продолжительность нагрузки и повысить надежность выпрямителя.

Внешний вид выпрямителя **ВД-161** показан на рисунке 1, выпрямителя **ВД-181** на рисунках 2, 3; выпрямителя **ВД-201** на рисунках 4, 5.

7.2 Основные узлы и органы управления выпрямителя **ВД-161**

Выпрямитель выпускается в полностью металлическом корпусе (1) с лицевой (2) и задней (3) панелями. Для удобства переноса он снабжен ремнем (на рисунке не показан), крепящимся через специальные отверстия (5) на крыше корпуса. В верхней части лицевой панели расположены: регулятор тока сварки (6), позволяющий плавно регулировать значение сварочного тока; индикатор (7), указывающий на включенное состояние инвертора (непрерывно светится красным) и на срабатывание температурной защиты при перегреве выпрямителя (мигающее состояние индикатора), при этом инвертор выключается и включается только после остывания радиатора охлаждения (индикатор непрерывно светится красным). В нижней части лицевой панели находятся токовые разъемы с соответствующей маркировкой «+» (9) и «-» (10) для подсоединения сварочных кабелей. Также на передней панели расположен сетевой автоматический выключатель (11), обеспечивающий включение выпрямителя и защиту питающей сети. На задней панели расположены: ввод сетевого кабеля (12), вентилятор принудительного охлаждения за декоративной решеткой (14). Подключение к сети осуществляется сетевым кабелем (15) с вилкой (16). Выпрямитель соответствует классу I защиты от поражения электрическим током, что значит, что заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением вилки прибора к специальному розетке с заземляющим контактом.

Рис 1 ВД-161. ВЫПРЯМИТЕЛЬ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

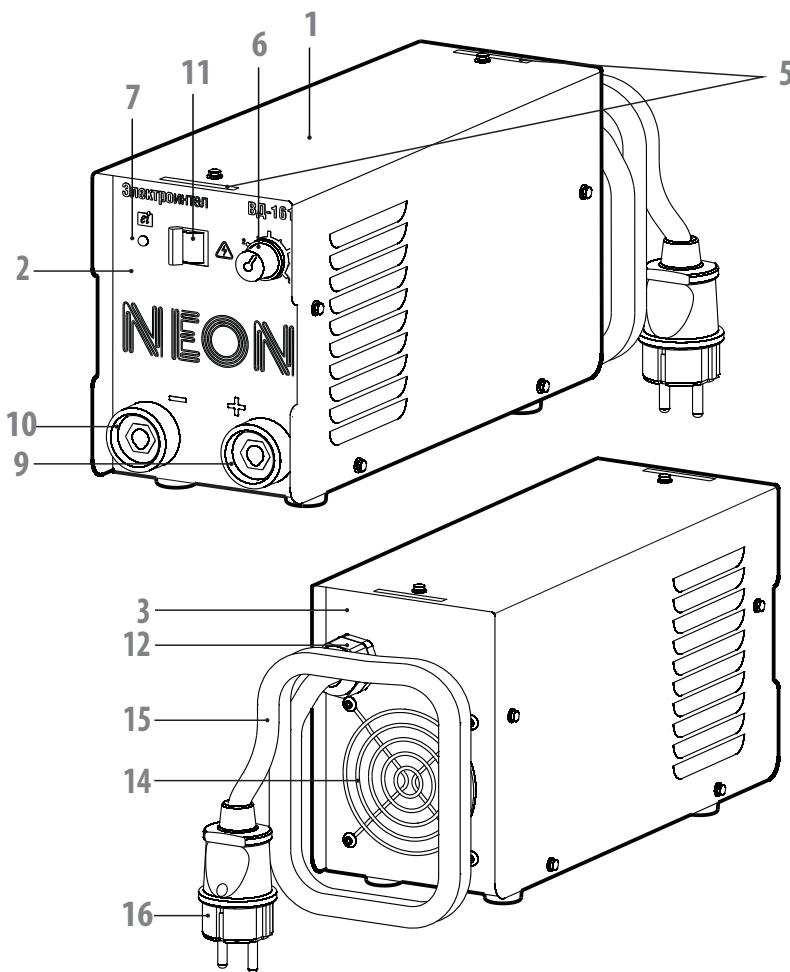

1 – Корпус выпрямителя; 2 – Лицевая панель; 3 – Задняя панель; 5 – Места крепления ремня для переноски;
6 – Регулятор тока сварки; 7 – Индикатор рабочего состояния /срабатывания температурной защиты;
9 – Токовый разъем «+»; 10 – Токовый разъем «-»; 11 – Автоматический выключатель; 12 – Ввод сетевого
кабеля; 14 – Вентилятор; 15 – Сетевой кабель; 16 – Сетевая вилка.

7.3 Вентилятор принудительного охлаждения выпрямителя ВД-161

Управление вращением вентилятора осуществляется автоматически. Для контроля исправности при включении выпрямителя вентилятор вращается в течение 30 секунд, затем отключается. Так же вентилятор начинает вращаться при сварке и прекращает вращаться через 15 секунд после окончания сварочного процесса, либо после охлаждения силовых транзисторов. Автоматическое управление вращением вентилятора позволяет значительно снизить накопление пыли и грязи внутри корпуса выпрямителя, повышая общую надежность.


7.4 Основные узлы и органы управления выпрямителя ВД-181

Корпус выпрямителя (1) изготовлен из металла, а лицевая (2) и задняя (3) панели из ударопрочного пластика. Для удобства переноса он снабжен пластиковой ручкой (4) и ремнем (на рисунке не показан), крепящимся через специальные отверстия (5) на передней и задней панелях. В верхней части лицевой панели расположены: регулятор тока сварки (6), позволяющий плавно регулировать значение сварочного тока;

ei – индикатор рабочего состояния выпрямителя (7), светится зеленым при исправном выпрямителе, подключенным к сети, и включенном автоматическом выключателе;


θ – индикатор срабатывания температурной защиты (8), показывающий срабатывание температурной защиты при перегреве выпрямителя, при этом сварочный ток снижается до минимального значения, независимо от положения регулятора тока сварки, после охлаждения индикатор гаснет, и сварочный ток достигает значения, установленного регулятором тока сварки.

Рис 2 ВД-181. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

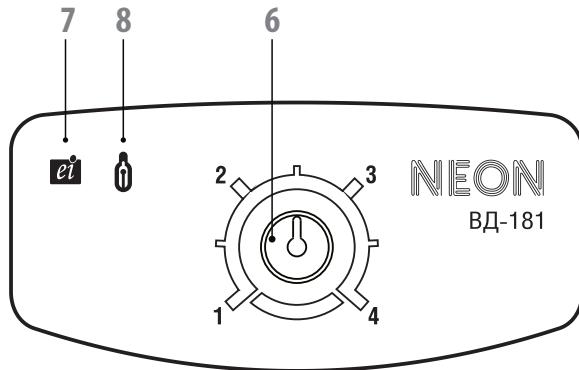

6 – Регулятор сварочного тока; 7 – Индикатор рабочего состояния; 8 – Индикатор срабатывания температурной защиты.

Рис 3 ВД-181. ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

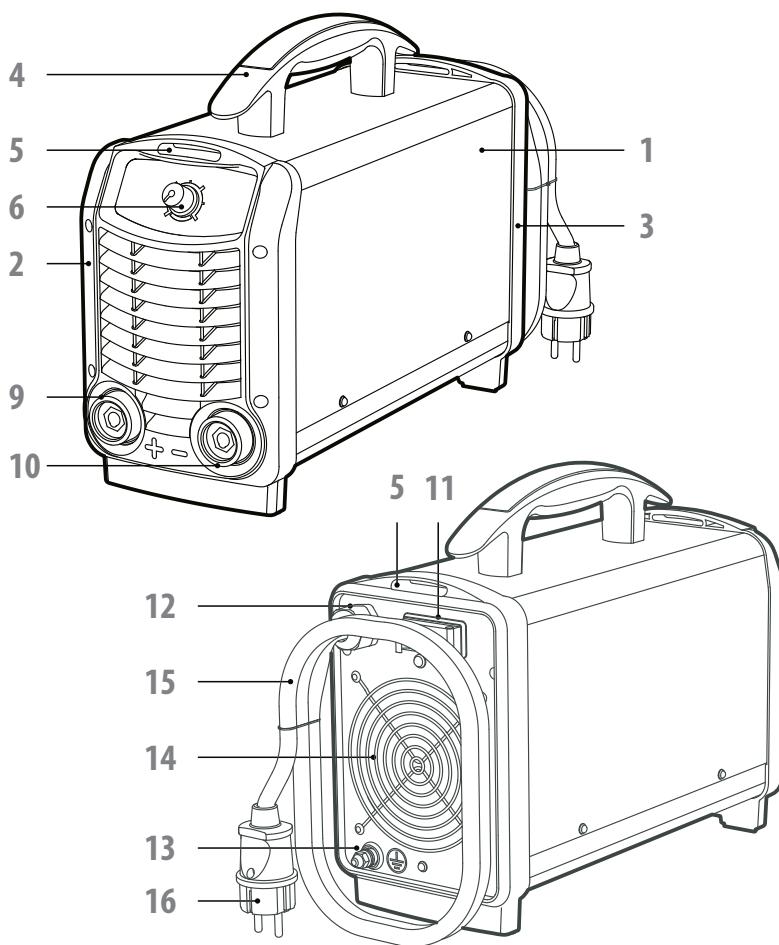

- 1 – Корпус выпрямителя; 2 – Лицевая панель; 3 – Задняя панель; 4 – Ручка для переноски;
5 – Отверстия для крепления ремня; 6 – Регулятор тока сварки; 9 – Токовый разъем «+»;
10 – Токовый разъем «-»; 11 – Автоматический выключатель; 12 – Ввод сетевого кабеля; 13 – Зажим подключения проводника заземления; 14 – Вентилятор; 15 – Сетевой кабель; 16 – Сетевая вилка.

В нижней части лицевой панели находятся токовые разъемы с соответствующей маркировкой «+» (9) и «-» (10) для подсоединения сварочных кабелей. На задней панели расположены: сетевой автоматический выключатель (11), обеспечивающий включение выпрямителя и защиту питающей сети; ввод сетевого кабеля (12); зажим подключения проводника заземления (13) по классу защиты 01; вентилятор принудительного охлаждения за декоративной решеткой (14). Подключение к сети осуществляется сетевым кабелем (15) с вилкой (16).


7.5 Основные узлы и органы управления выпрямителя ВД-201

Корпус выпрямителя (1) изготовлен из металла, а лицевая (2) и задняя (3) панели из ударопрочного пластика. Для удобства переноса он снабжен пластиковой ручкой (4) и ремнем (на рисунке не показан), крепящимся через специальные отверстия (5) на передней и задней панелях. В верхней части лицевой панели расположены: регулятор тока сварки (6), позволяющий плавно регулировать значение сварочного тока; трехразрядный цифровой индикатор (7); **V/A** – переключатель режима индикации цифрового индикатора (8), служащий для выбора отображаемой цифровым индикатором величины: напряжение или ток;  – переключатель (17), позволяющий активировать функцию «**ARCFORCE**». В нижней части лицевой панели находятся токовые разъемы с соответствующей маркировкой «+» (9) и «-» (10) для подсоединения сварочных кабелей. На задней панели расположены: сетевой автоматический выключатель (11), обеспечивающий включение выпрямителя и защиту питающей сети; ввод сетевого кабеля (12); зажим подключения проводника заземления (13) по классу защиты 01; вентилятор принудительного охлаждения за декоративной решеткой (14). Подключение к сети осуществляется сетевым кабелем (15) с вилкой (16).

Сварочный ток устанавливают предварительно с помощью регулятора тока сварки. При этом на цифровом индикаторе отображается величина уставки тока в амперах, а непосредственно при сварке и в течении 3 сек. после окончания, пока мигает точка последнего сегмента, цифровой индикатор отображает измеряемую величину тока сварки, при этом, переключатель (8) должен быть установлен в положение **A**.

При перегреве силовых транзисторов срабатывает устройство температурной защиты, сварочный ток снижается до минимального значения независимо от положения регулятора тока сварки, а на цифровом индикаторе отображается «**ПЕРЕГРЕВ**» в виде бегущей строки. После охлаждения на цифровом индикаторе отображается выставленное значение, и сварочный ток достигает значения установленного регулятором тока сварки.

Рис 4 ВД-201. ВНЕШНИЙ ВИД

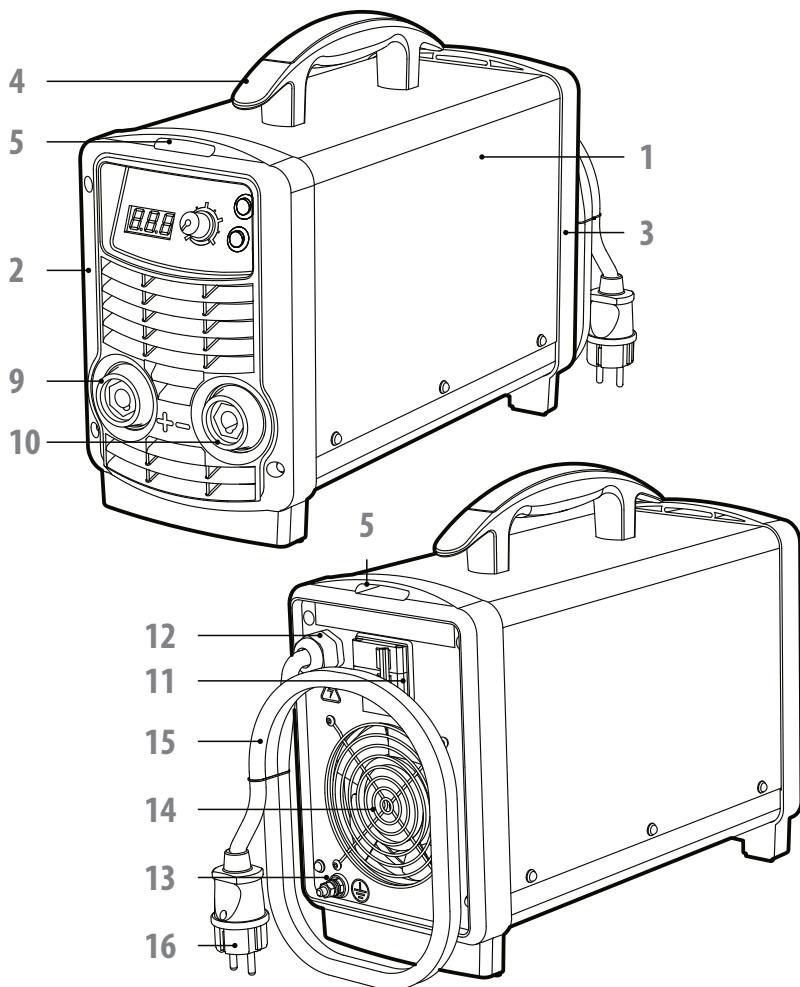


1 – Корпус выпрямителя; 2 – Лицевая панель; 3 – Задняя панель; 4 – Ручка для переноски;
5 – Отверстия для крепления ремня; 9 – Токовый разъем «+»; 10 – Токовый разъем «-»;
11 – Автоматический выключатель; 12 – Ввод сетевого кабеля; 13 – Зажим подключения проводника
заземления; 14 – Вентилятор; 15 – Сетевой кабель; 16 – Сетевая вилка.

Функция «**ARCFORCE**» (форсаж дуги)

Функция «**ARCFORCE**» улучшает стабильность сварочного процесса, делая перенос металла более равномерным, за счет изменения силы тока в зависимости от длины дуги, особенно на малых токах.

Переключение состояния **ВКЛ/ВЫКЛ** функции «**ARCFORCE**» осуществляется переключением тумблера (17) - см. рисунок 5.

Рис 5 ВД-201. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

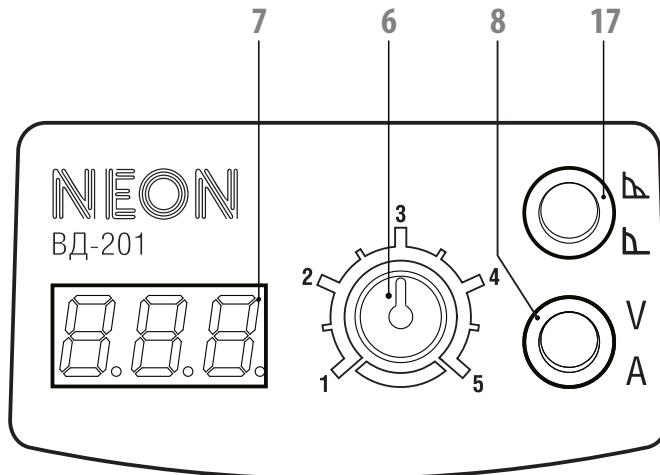

6 - Регулятор тока сварки; 7 - Трехразрядный цифровой индикатор; 8 - Переключатель режима индикации цифрового индикатора, 17 - Переключатель функции “**ARCFORCE**”

8 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1 Перед отправкой потребителю выпрямитель прошел все необходимые проверки и испытания на предприятии-изготовителе. После получения выпрямителя следует его распаковать и проверить на наличие повреждений, вызванных транспортировкой. Если обнаружатся признаки повреждения, необходимо известить об этом продавца.
- 2 Перед началом работы произвести технический осмотр, убедиться в исправности выпрямителя и отсутствии повреждений, подготовить рабочее место сварщика.
- 3 Установить выпрямитель в удобное положение. Проконтролировать отсутствие препятствий на входе и выходе охлаждающего воздуха.
- 4 Выполнить заземление корпуса выпрямителя и обратного сварочного провода.
- 5 Автоматический выключатель выпрямителя установить в отключенное положение.
- 6 Подключить сварочные кабели. При выборе полярности необходимо руководствоваться указаниями изготовителя электродов.
- 7 Вставить вилку в розетку.
- 8 Включить автоматический выключатель выпрямителя, проконтролировать работу вентилятора по движению потока воздуха и выпрямителя по светящемуся индикатору. Установить необходимое значение сварочного тока с помощью регулятора тока.
Эксплуатация выпрямителя с неисправным или заблокированным вентилятором запрещена.
- 9 Во время работы следить за нагревом в местах присоединения разъемов сварочных кабелей к выпрямителю.
- 10 После окончания работы: отключить автоматический выключатель, отсоединить сетевой кабель, **тщательно осмотреть место проведения сварочных работ для исключения возможности возникновения пожара.**

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для обеспечения работоспособности, в зависимости от интенсивности загрязнения, необходимо своевременно производить очистку от пыли и грязи. При обслуживании разрешается снимать крышку корпуса выпрямителя и продувать сжатым воздухом. Обслуживание должен производить специалист-электрик.
- Перед началом работы и по окончании производить профилактический внешний осмотр. Выявленные повреждения обязательно устранять.
- Следить за исправностью силовых электрических контактов. Не реже одного раза в 3 месяца проверять усилие затяжки.

- Проверять сопротивление изоляции один раз в 6 месяцев. Для проведения испытаний соединить перемычкой силовые выводы выпрямителя «+» и «-», и замкнуть между собой штыри вилки питания (кроме вывода заземления). Измерение сопротивления изоляции проводить при напряжении 1000 В между следующими цепями: штырями вилки питания и силовыми выводами; штырями вилки питания и выводом заземления на корпусе выпрямителя; силовыми выводами и выводом заземления на корпусе выпрямителя. Величина сопротивления изоляции должна быть не менее 5 МОм для каждой цепи.
- При наличии серьезных повреждений необходимо производить ремонт в мастерских, имеющих договор по обслуживанию с предприятием изготовителем. Все адреса мастерских можно узнать на сайте, или по телефонам указанным в пункте **13 ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЕ**.
- Транспортировка выпрямителя должна выполняться в упакованном виде, только в вертикальном зафиксированном положении, без ударов и сильной тряски.

10 УТИЛИЗАЦИЯ

Выпрямитель не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока эксплуатации выпрямитель подлежит утилизации по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем данное изделие.

11. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Подключение к питающей электрической сети 220 В допустимо, если сечение медных проводов сети не менее $2,5 \text{ мм}^2$, а алюминиевых не менее 4 мм^2 , в том числе и нулевой провод. Длина проводов для подключения к сетевому щитку с учетом удлинителя по нормам не должна превышать 15 метров.

Нормативная длина сварочных проводов составляет не менее 2 м, в противном случае выпрямитель оказывается на опасном расстоянии к сварочной дуге: возможно засасывание вентилятором паров металла, повреждающих детали внутри корпуса. В качестве сварочного кабеля необходимо использовать медный кабель с резиновой изоляцией, например, марки КГ с сечением $16 - 25 \text{ мм}^2$. Использование кабелей или проводов с изоляцией из полимерных материалов, распространяющих горение, не допускается.

Максимальное значение сварочного тока гарантируется при: напряжении питающей сети $220\text{V}\pm10\%$, длине сетевого медного провода 2,5 м сечением $2,5 \text{ мм}^2$ (сетевой провод сварочного аппарата), и общей длине медных сварочных кабелей $3+3=6$ м сечением не менее 16 мм^2 . В остальных случаях максимальное значение сварочного тока не гарантируется.

Ниже в таблице приведены значения максимального сварочного тока, зависящие от напряжения сети, длины медного сетевого провода сечением $2,5 \text{ мм}^2$, и общей длины медных сварочных кабелей сечением 16 мм^2 .

Зависимость максимального значения сварочного тока от различных параметров

Длина сетевого провода, м		2,5				30				60				90				
		6	16	26	36	6	16	26	36	6	16	26	36	6	16	26	36	
Сетевое напряжение	Максимальный сварочный ток, А	220	Максимальный сварочный ток, А	160	160	160	160	160	160	150	155	150	140	135	140	135	130	125
		200		160	160	155	145	150	145	135	130	135	130	125	120	120	—	—
		180		145	140	130	125	125	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		160		135	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		220		180	180	180	180	180	180	175	165	170	160	155	150	150	145	135
		200		180	180	175	165	170	160	150	145	140	135	130	—	—	—	—
		180		165	155	145	140	145	135	130	—	—	—	—	—	—	—	—
		160		145	140	130	—	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		220		200	200	200	200	200	200	190	195	185	175	165	170	160	155	150
		200		200	200	200	190	195	185	175	165	170	160	150	145	145	140	—
		180		200	185	170	160	165	155	145	140	140	—	—	—	—	—	—
		160		170	160	150	140	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Диаметр электрода необходимо выбирать в зависимости от толщины свариваемых кромок, вида сварного соединения и размеров шва. Для стыковых соединений приняты практические рекомендации: диаметр электрода должен быть примерно равен толщине свариваемых кромок. По выбранному диаметру электрода устанавливают значение сварочного тока. Обычно для каждой марки электродов значение тока указано на заводской этикетке, но также, приблизительно, можно определить его по формуле $I = (30 \dots 40) d_3$, где I – сварочный ток, А; d_3 – диаметр электрода, мм. На шкале регулятора тока сварки выпрямителя (рисунок 2, 5) цифрами обозначен примерный диаметр электрода.

Полученное значение тока корректируют, учитывая толщину металла и положение свариваемого шва. При толщине кромок $(1,3 \dots 1,6) d_3$ расчётное значение сварочного тока уменьшают на $10 \dots 15\%$, а при толщине кромок $> 3 d_3$ – увеличивают на $10 \dots 15\%$. Сварку вертикальных и потолочных швов выполняют сварочным током на $10 \dots 15\%$ меньше расчётного.

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации выпрямителя – 12 месяцев со дня продажи.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпрямителя требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Срок службы выпрямителя не менее 5 лет.

Во избежание недоразумений необходимо внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств (под гарантийными обязательствами понимается устранение недостатков, дефектов изделия, возникших по вине изготовителя).

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства изготовителя исполняются уполномоченными сервисными центрами изготовителя и сервисным центром предприятия-изготовителя.
- Изготовитель выполняет гарантийные обязательства в течении 12 месяцев с даты продажи выпрямителя (при отсутствии нарушений настоящих условий).
- Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности выпрямителя: сварочные провода, зажим, держак, токовые разъемы, сетевую вилку, корпус выпрямителя, лицевую и заднюю панели, ремень.

Изготовитель не несет ответственность за выполнение гарантийных обязательств :

- В случае нарушения правил и условий эксплуатации выпрямителя, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Если выпрямитель имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
- Если дефект вызван изменением конструкции или схемы выпрямителя, не предусмотренных изготовителем.
- Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки выпрямителя:

- Механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю.
- Повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающей сети и других подобных внешних факторов.
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь выпрямителя посторонних предметов, веществ, жидкостей.

ЗАО «Электро Интел» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный выпрямителем людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства осуществляются только при наличии правильно и четко указанных: модели, заводского номера изделия, даты продажи, четкой печати фирмы-продавца. Заводской номер и модель выпрямителя должны соответствовать указанным в настоящем руководстве по эксплуатации.

13 ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ЗАО «Электро Интел»

603057 г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 2

www.ei-neon.ru

Отдел сбыта

телефоны: +7 (831) 416-97-54, 437-13-06, 424-52-55

факс: +7 (831) 416-98-22

e-mail: mail@ei-neon.ru

skype: ei-Vadim

Служба сервиса и технической поддержки

телефоны: +7 (831) 437-13-07, 230-13-07

e-mail: service@ei-neon.ru

skype: service.ei-neon

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Выпрямитель инверторный для ручной дуговой сварки плавящимся электродом

NEON ВД - 161	серия 011	<input type="checkbox"/>	зав. № _____
NEON ВД - 181	серия 012	<input type="checkbox"/>	Дата выпуска _____
NEON ВД - 201	серия 013	<input type="checkbox"/>	

соответствует **ТУ 3441-009-78723165-2015** и признан пригодным для эксплуатации.

МП

Представитель ОТК _____

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Организация продавец	
Дата продажи	
Адрес организации продавца	
Телефон	

МП

16 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправности выпрямителя в период гарантийного срока эксплуатации потребитель составляет рекламационный акт с указанием обнаруженных дефектов и отправляет его вместе с неисправным выпрямителем и настоящим руководством по эксплуатации в уполномоченный сервисный центр изготовителя или сервисный центр предприятия-изготовителя.

Покупатель				
	(наименование предприятия, организации; Ф.И.О. частного лица; контактный телефон)			
Содержание рекламации				
Дата принятия на ремонт				
Название сервисного центра				
Мастер по ремонту				
Заключение о причинах неисправности				
Дата окончания ремонта				
Вид ремонта	<input type="checkbox"/>	Гарантийный	<input type="checkbox"/>	Не гарантийный

МП

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.07354

Серия RU № 0344101

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукциии Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс». Место нахождения: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3. Фактический адрес: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3. Телефон/факс: +7(495) 532-86-08, адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11АЛ16 выдан 05.02.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Электро Интел». Основной государственный регистрационный номер: 1055248148240. Место нахождения: 603009, Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом168, офис 401/4. Фактический адрес: 603057, Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Нартова, дом 2. Телефон: +78314169754, факс: +78314169822, адрес электронной почты: mail@ei-neon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Электро Интел». Место нахождения: 603009, Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом168, офис 401/4. Фактический адрес: 603057, Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Нартова, дом 2

ПРОДУКЦИЯ Выпрямители инверторные, торговая марка «NEON», тип «ВД»
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3441-009-78723165-2015
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8515 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:
ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний от 19.10.2015 года №№ 1647-219-15/СП, 1648-219-15/СП Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СПБ-СТАНДАРТ», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB94 срок действия с 28.10.2011 по 28.10.2016 года;
- акта анализа состояния производства от 22.10.2015 года № 3124/2015 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.10.2015

ПО 22.10.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

К.С. Мельникова
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.Ю. Шапкин
(инициалы, фамилия)

www.ei-neon.ru
